

%± " d * Ø <1 _!T0₂ b 0₂ \i _ X 8 Z

Construction and Operation of a Large-Type Low Frequency Induction Furnace for Cast Iron, Cast Iron Roll and Ductile Roll at Chita Works

``" â (Yu₂Kaka Kodama) w • (Takeshi Arimoto)

0[" :


¶ 75 F \ ¥ « 0 2 ~ à + % \$x \ K Z 0₂*(I € S5ê5r5ê" @>*5ê5r ß i Y > | g 2 i ± - Y
 B i Y5ê" @ P0ž#Y * Ø <1 _!T>1 ö>&>2 t>*25t>*40t> @>*1973 °>/ v%± " d [i +6ä
 K S 1 _¥ - Y c>* 25t !T c>0 (m >* 40t !T c>1 (m %o ' \ K>* P0ž5 _ Ä L Z3u7Ä ¥
 - Y @ Y ¥ [A • | : _ M • ^] >* 8 C X ? b , K 80₂0£ @ \ ~ 8 € } € Z 8 • i 6ä
 è ¶ ± A ^ i V b ° Ü È Y v ^ C8p1* _ > K Z 8 • 40t !T b i 9, [c b | :
 ^ G \ @ f ? W S (1) 1' •!c "á c 98># [6 • (2)7Ä Š N ")>#Ö#Ø ö b!l +*f Ö M •
 \>* g ."á c 37># D } 8 @ q4: [6 • (3)Fe-Si b Si L] r ~ c 1' 96>#/æ ° l q p
 b Si B « c i l 2 [(U 23># [6 • (4) P . b Ø V ¼3y Ø c .5 @ " C ^ • o] | C>*
 .5 @ 25t è V b æ c 7.0>| 7.5 ¥/min [ó K>* G € _0[M7Ä Š c 13kWh/ ¥ [6 •

Synopsis :

With the aim of pollution prevention and cost reduction, three units (4t, 25t, 40t) of low frequency coreless induction furnaces for cast iron, cast iron roll and ductile iron roll were installed at Chita Works and put in to their operation in January 1973. The induction coil system is divided into two segments in the case of the 25t furnace, and three segments in the case of 40t furnace. This setup makes it possibl


• e c b l i a ? } 7 0 t [A r M


知多工場低周波誘導炉設備の建設と操業について

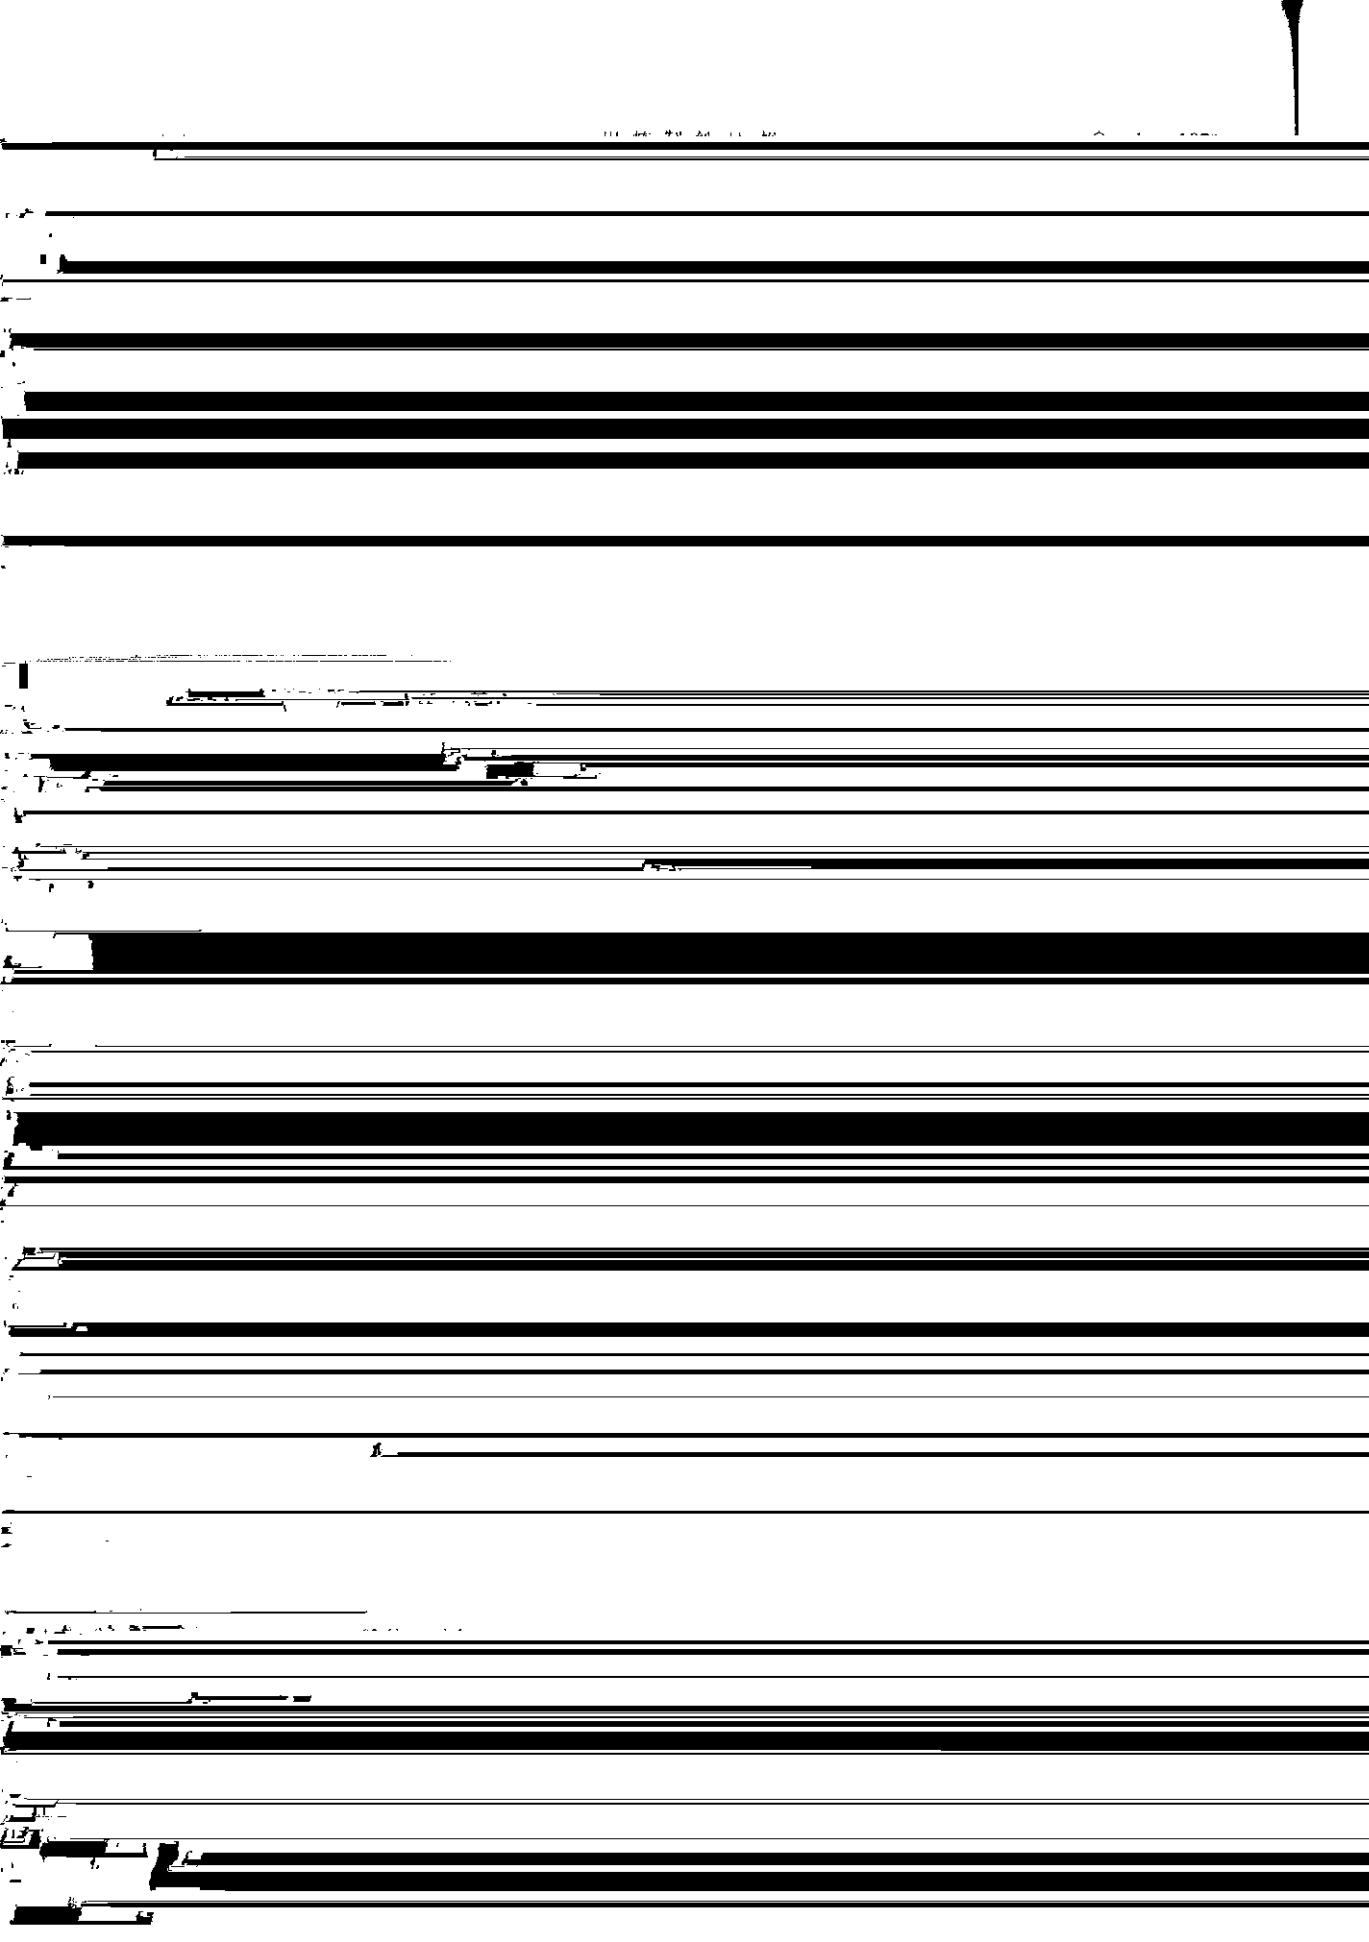

Vol 5 No 1

July 17, 1945
PROBLEMS WITH THE HUMAN BRAIN

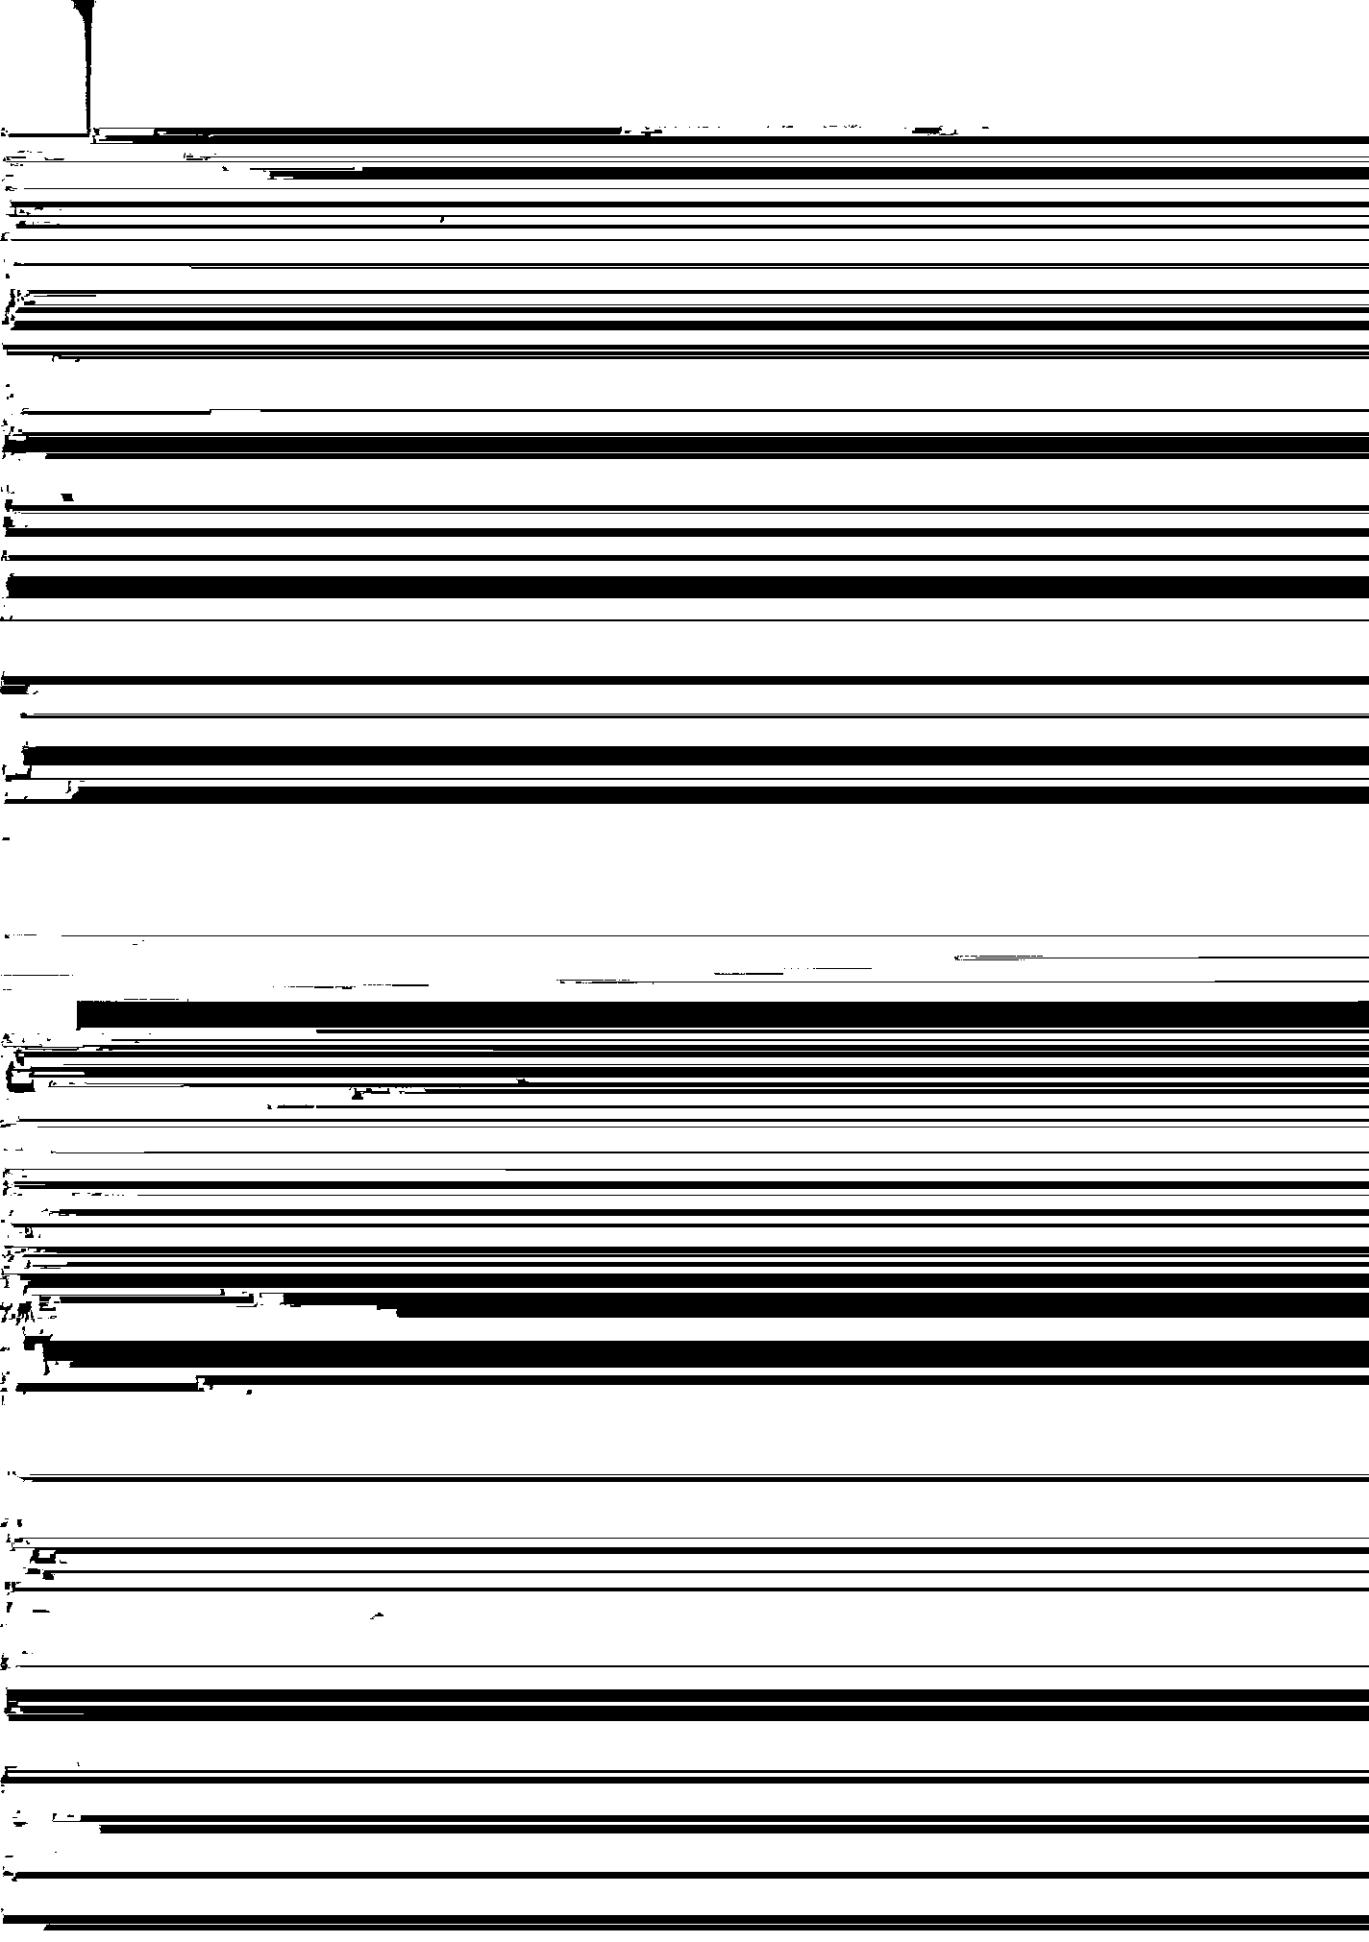

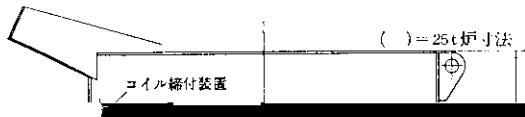

湯を陰極側として、電流、電圧を通すことにより、万一湯差しの場合は、コイルに達する前に警報が発せられる。また、モータの起動も、この

4.3 操業実験

40t炉において、二、三のテストを行なったが、その結果の概要を次に示す。

(1) 加炭効率(炉内加炭)

- (a) 加炭後のC値が安定するためには、7min以上必要である。
- (b) 溶湯量が30tくらいまでは良好であるが、これ以上に湯量が多くなると、攪拌力が弱まるので低下する。したがって、できるだけ早い時期に加炭を完了しておくことがのぞましい。
- (c) 1回当たりの加炭量が150kgまでは歩止り上問題はない。
- (d) 加炭歩止りは、(b)および(c)の条件では98%と良好であった。

(2) 硅鉱石の炉内

温度上昇は湯量が多いほどよく、25t以上になると7~7.5°C/minで安定しており、これに要する電力は13kWh/°Cである。

4.4 操業上の問題点

操業開始以来5ヶ月を経過し、ある程度作業に慣れてきたが、この間、操業上のトラブルとしては溶解期における装入材料の棚吊りが2回発生しており、湯量が多く、コイル以上になる場合の後半の装入は、材料の形状、量、性状および方法について慎重に行なう必要がある。

ライニングは、炉壁に比較して炉底部が多く侵食される傾向があった。とくに25t炉でこの傾向が強かった。これは焼結時におけるスターティングブロック底部の形状およびライニング時におけるバイプレート要領などの影響が考えられるが、