FIMPIT(消耗型光ファイバ温度計)を用いた高炉省エネの追求

New Measuring Method of Hot Smelting Temperature and Application to Blast Furnace

早坂 祥和 福山製鉄所 製銑部 製銑工場 班長酒井 敦 福山製鉄所 製銑部 部長

櫻井 雅昭 福山製鉄所 製銑部 製銑工場 工場長

若井 造 福山製鉄所 製銑部 企画・調整グループ 統括スタッフ

森 侯寿 福山製鉄所 製銑部 製銑工場 班長 前原 輝男 福山製鉄所 プロセス制御部 統括スタッフ Yasukazu Hayasaka Astushi Sakai Masaaki Sakurai Hajime Wakai Kimitoshi Mori Teruo Maehara

高炉は本来エネルギー効率の高いプロセスであるが,その規模の大きさから莫大なエネルギーを消費する (10000T/D 高炉では $3\times104Gcal/D$)。したがって高炉の更なる効率向上追及は省エネルギーの観点から極めて有意義である。当社では,従来不可能とされていた高炉の出銑口(溶銑の排出口)における溶銑温度測定技術の開発・実用化(FIMPIT (Fiber In Metallic tube for Pig Iron Temperature))に成功した。この結果,高炉の炉熱レベルを迅速かつ正確に把握することが可能となり,操業アクションの遅れなどによる操業変動要因が排除され,燃料原単位,溶銑成分の最適化により製銑・製鋼工程において溶銑 1 トン当たり52MJ と大幅な省エネルギーが達成された。

Improving accuracy of blast furnace heat level control is very important to keep stable blast furnace condition as much as possible. So we have developed FIMPIT (Fiber In Metallic tube for Pig Iron Temperature) method to measure hot metal temperature timely at tapping hole. In Fukuyama works, it has been achieved to reduce consumption energy and Si content by installing FIMPIT.

1. はじめに

高炉操業において燃料原単位,溶銑成分を最適化することは高炉のエネルギー削減だけでなく,製鋼工程のエネルギー削減にもつながる。高炉-転炉一貫製鉄所での製鉄プロセスでは,まず製銑工程の高炉において鉄鉱石を還元,溶融する。その過程で溶銑中に溶解した不純物(C,Si,S,Mn,Pなど)は製鋼工程で酸化除去され鋼が製造される。そのため,高炉操業において,効率良くこれら溶銑中の不純物を低減することは不純物還元エネルギーの低減につながる。特に溶銑中シリコン(以下,[Si]と略記する)濃度の低減はその最たるものであり,製鋼工程におけるエネルギーの低減にも極めて有効である。従来,高炉内反応の熱力学的見地から装入物分布制御などによる低シリコン化が鉄鋼各社で推進され大きな成果を上げてきたが,全国平均では約0.4%をボトムとしほぼ限界に達しており,更なる低シリコン化技術が要望されていた。

2. 高炉操業における省エネの課題

高炉では,原料として鉄鉱石また,燃料としてコークスを上部から層状に装入し,高炉下部の羽口から 1200 の熱風を吹き込みコークスを燃焼させて熱と還元ガスを発生させる。羽口先で生成した 2300 程度の高温の還元ガスは高炉

下部から上部に流れ,原料は下部へ降下する。このようなガスと固体が向流反応することにより,還元反応,および熱交換・溶解が行われ,生成した溶銑とスラグを出銑口から出銑する。この中で,溶銑中への[Si]移行は,主に SiO ガスを介してのガス・メタル反応(図1中 ,)によって[Si] 濃度が決まる。これらの反応を抑制するためには,投入 SiO2を低減させることが有効であるが,投入 SiO2は,鉄鉱石やコ

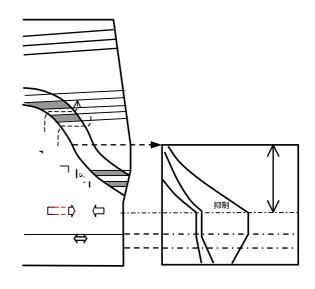


図 1 溶銑中への[Si]移行反応メカニズム

ークスの灰分中に含まれるため,原燃料性状の影響を大きく受ける。一方で,式(1),(2)に示す反応は大きな吸熱反応であるため,理論的には操業上可能な限り反応温度,すなわち溶銑温度を低減させることが,より[Si]濃度を低減させる有効な手段となる(表1)。

表 1 Si 移行メカニズムと低 Si への方策

影響を受けて,出銑初期では低目の値となり,出銑後約 90 分は安定した温度を把握することができなかった(図3)。

溶銑中への Si 移行反応抑制 SiO(g) + <u>C</u> = <u>Si</u>+CO(g)

・溶銑温度低下 風熱 コークス比 湿分

図 2 従来の測定方法模式図

頁ガス成分 ,炉体温度 , ど多種多様な測定デー の燃料使用量で品質の ている。そのなかでも , 明確に反映しているデ もの制約から,出銑口よ 測定を行っており,そ D影響を受け ,信頼性の クションの遅れによる **身なかった。 高炉は限界** が外に排出できなくな ・熱変動を考慮し,必要)ことが , 高炉燃料原単 ていた。しかしながら, るためには , 炉熱測定 1500 の比重の大きい 温度を測定する技術の

開発

ま,溶銑(約 1500 , で噴出する極めて過酷 直接測温は不可能であ り 20m離れたスキンマ いた。図2に従来の測定 !熱や大気への熱放散の

図3 溶銑温度測定推移

(2) 溶銑温度測定方法の検討

出鉄口での測定条件は先にも述べた通り,1500 以上の溶 鉄(比重約7 T/m³)とスラグが高圧(0.4~0.5MPa)の高炉 から 20m/s の高速で直接排出される過酷な条件である。表 2 に示すように,これらの条件下で測定を行おうとした場合,非接触型放射温度計では測定雰囲気のダストによる精度の低下,熱電対では比重の重い液体が高速で排出され衝撃により,耐久性の問題があり有効な方法がなかった。

光ファイバ放射温度計は,測定対象物からの放射光を光ファイバを介して,放射温度計へ導き測温する。従来型の光ファイバ放射温度計は,測定対象表面からの放射光を捉えるのに対し,消耗型光ファイバ放射温度計は光ファイバ先端を直接測定対象である溶融金属中に挿入浸漬する接触測定を特徴とし,常に対象を放射率1の黒体として扱って正確な温度指示値が得られる特徴がある。そこで,消耗型光ファイバ温度計の特性に着目し,出銑口における溶銑温測定技術の開発を行うこととした。

表 2 出銑口での条件検討

(3) 光ファイバの溶銑流への適応

ファイバを高温の噴出流体に挿入し安定した測定データを得るためには図 4 に示すようにたわみ (x) を少なくすることが必要である。そのために,溶銑流による力 (W) に対して,ガイドパイプと溶銑流の距離 (L) ,ファイバ送り速度 (V) の最適化が重要である。

図4 ファイバ構造の考え方

光ファイバを用いて出銑口での直接測温を実施したところ,図5に示すような不安定な波形を示した。

図5 改善前の温度指示値

数多く解析・分析した結果,この波形不安定化は,噴出流体の衝撃エネルギーによる曲損・溶損およびファイバの供給方法に起因していることが判明した。その対策として,図6に示すように,光ファイバを金属管で二重被覆することにより,ファイバを保護補強し,また,ファイバの溶融消耗にあった供給条件とすることで,測定値の安定した再現性が得られた(送り量 A & } 数多く解析・分析した結果,この波形不安定化は,噴出流i | g } 図) Q g 改善前の温度指示値

POŽŽŽ

(POLOGICA LANGER PARTIES ()

